

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования  
Администрации города  
Т.Н. Османкина  
"04" февраля 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №89 «Крепыш»  
И.В. Кучкильдина  
"04" февраля 2014 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад комбинированного вида №89 «Крепыш»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание и территория дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5843,9 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка: да 10153 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2002 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не запланирован, капитального: не запланирован

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование) - согласно Уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №89 «Крепыш», краткое наименование МБДОУ №89 «Крепыш»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление зданием Договор об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления № 527 от 14.09.2004 г. (Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 13.11.2011 г. 86-АБ 027971), оперативное управление земельным участком на основании распоряжения Администрации города Сургута № 165 от 11.03.2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 15.09.2011 г. 86-АБ 019157)
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского 21 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование предшествующее начальному общему образованию
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 324.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3 направлениях, вблизи объекта располагаются:  
  
- остановка «Проспект Мира» с нечетной стороны ул. Мира – 441 м и наименование маршрутов №7, №12, №8, №17А, №20, №24, №25, №26, №54, №95.  
  
- остановка «Проспект Мира» с четной стороны ул. Мира – 411 м и наименованием маршрутов №2, №12, №17а, №20, № 35  
  
-остановка «Ул.Лермонтова» с четной стороны ул. Лермонтова – 233 м и наименованием маршрутов №8, №95  
  
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки и оснащенные светофорами с таймерами  
  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
  
на маршрутах № 2, № 8, № 26 задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 233м
  - 3.2.2. Время движения (пешком) 6 -10 мин.
  - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да
  - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером;
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: перепады высоты существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, благоустройство территории, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт в границах улицы (устройство пониженных бордюров, тактильных плит)
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт здания и прилегающей территории с применением индивидуальных решений

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения ---

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение максимальной доступности объекта для посещения МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
объект временно недоступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями (с потребителем)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Комиссия учреждения по комплексному обследованию учреждения на предмет доступности в целях формирования «Паспорта доступности» от «09» 01 2014 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Д.С.», ds89.detkin-clab.ru

Дата «04» 02 2014 г

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 09 » января 2014 г.
2. Акта обследования объекта: от « 13 » января 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №89 «Крепыш»  
И.В. Кучкильдина  
"09" сентября 2014 г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида №89 «Крепыш»»

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание и территория дошкольного образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта 628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5843,9 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 10153 кв. м

1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2002 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №89 «Крепыш», МБДОУ №89 «Крепыш»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление зданием Договор об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления № 527 от 14.09.2004 г. (Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 13.11.2011 г. 86-АБ 027971), оперативное управление земельным участком на основании распоряжения Администрации города Сургута № 165 от 11.03.2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 15.09.2011 г. 86-АБ 019157)

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города

1.12. Адрес вышестоящей организации 628400 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменская область г. Сургут, ул. Маяковского 21 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование предшествующее начальному общему образованию

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, с нарушением умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 324

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3 направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «Проспект Мира» с нечетной стороны ул. Мира – 441м и проходящими маршрутами №7, №12, №8, №17А, №20, №24, №25, №26, №35а, №95.

- остановка «Проспект Мира» с четной стороны ул. Мира – 411м и проходящими маршрутами №2, №12, №17а, №20, №35.

-остановка «Ул.Лермонтова» с четной стороны ул. Лермонтова – 233м и проходящими маршрутами №8, №95

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки и оснащенные светофорами с таймерами

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

на маршрутах № 2, № 8, № 26 – задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 233 м

3.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: перепады высоты существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Реконструкция здания и текущий ремонт с применением индивидуальных решений

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Д.С.», [ds89.detkin-clab.ru](http://ds89.detkin-clab.ru)

Ведущий специалист по охране труда  Е.А.Соловьева  
8 (3462)36-14-17



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад**  
**комбинированного вида №89 «Крепыш»**

Муниципальное образование городской округ г. Сургут  
"13" января 2014 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта здание и территория дошкольного образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта 628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5843,9 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да 10153 кв. м

1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2002 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не запланирован, капитального не запланирован.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №89 «Крепыш» (МБДОУ №89 «Крепыш»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление зданием Договор об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления № 527 от 14.09.2004 г. (Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 13.11.2011 г. 86-АБ 027971), оперативное управление земельным участком на основании распоряжения Администрации города Сургута № 165 от 11.03.2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 15.09.2011 г. 86-АБ 019157)

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города



1.12. Адрес вышестоящей организации 628400 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменская область г. Сургут, ул. Маяковского, 21 а.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Дополнительная информация* МБДОУ №89 «Крепыш» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19 августа 2011 года, регистрационный №360, серия А №0000539, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Срок действия лицензии: бессрочно

В соответствии с приложением к лицензии МБДОУ №89 «Крепыш» имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

— Общеобразовательная программа дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой;

— Общеобразовательная программа дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по квалификационной коррекции недостатков в физическом (или) психическом развитии одной или более категории детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учитывая качество оказываемых услуг и демографическую ситуацию, спрос на образовательные услуги, оказываемые в МБДОУ, на протяжении многих лет держится на высоком уровне. Проектная наполняемость учреждения за последние 2 года была увеличена за счет переоборудования ряда помещений в групповые комнаты и открытия в 2006 году 16-ой группы, в 2004 году – группы кратковременного пребывания детей.

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «Проспект Мира» с нечетной стороны пр. Мира – 441 м и проходящими маршрутами №7, №8, №24, №26, №12, №17А, №20, №35А, №95.

- остановочный пункт «Проспект Мира» с четной стороны пр. Мира – 411 м и проходящими маршрутами №2, №12, №17, №20, № 35.

- остановка «ул Лермонтова» с четной стороны ул. Лермонтова – 233 м и проходящими маршрутами №8, №95.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки и оснащенные светофорами с таймерами.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- на маршрутах №2, № 8, № 26 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 233 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые с таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: перепады высоты существуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№1-2	№ 1-7
2	Вход (входы) в здание	ВНД	№ 3-4	№ 8-22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	№5-9	№ 22-41
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№ 10-11	№ 42-51
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 12-13	№ 52-55
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	№ 14	№ 56-69

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна

4. Управленческое решение (проект): требуется проектное решение по созданию доступности объекта для маломобильных групп населения.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, благоустройство территории, индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт в границах улицы (устройство пониженных бордюров, тактильных плит)
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт здания и прилегающей территории с применением индивидуальных решений с ТСР.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения -----

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение максимальной доступности объекта для посещения МГН  
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

объект недоступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией, с потребителем (общественными организациями).

4.4.1. Согласование на Комиссии по комплексному обследованию учреждения на предмет доступности в целях формирования «Паспорта доступности» от «     »     2014г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.

4.4.6. Другое -----

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации ds89.detkin-clab.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |


Результаты фотофиксации на объекте на 102 л.

Поэтажные планы из паспорта БТИ на 3 л.

Другое:

Схема движения от остановочного павильона до объекта на 1 л.

**Руководитель рабочей группы:**

Заведующий хозяйством МБДОУ № 89 «Крепыши»  Мельникова Т.И.

**Члены рабочей группы:**


Департамент образования Администрации города Сургута - ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности Арсанбекова Т.В.

4.0. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута - Начальник архитектурно-планировочного отдела Тесникова О.А. (Чурбакаева А.М.)

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного Управления Ильин Самаркин В.В.


**В том числе:**

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»  Филатов С. И.

представители организации, расположенной на объекте:

Ведущий специалист по охране труда МБДОУ №89 «Крепыши» Соловьева Соловьёва Е.А.

Учитель-дефектолог МБДОУ №89 «Крепыши»  Великанова Н.В.



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№ 1	№ 1,2,3	Отсутствие информации об объекте.	все	Установить автоинформатор.  Выполнить ремонт асфальтового покрытия.	Текущий ремонт, благоустройство территории
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	№ 4,5,6,7	Отсутствие информационной поддержки.  Частично не асфальтирована территория.  Частично разрушен бордюрный камень.  Отсутствуют тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения.	все	Обеспечить информационной поддержкой на всем пути следования, в т.ч. устройство тактильных средств на пешеходных путях.  Восстановить бордюрный камень в местах пересечения тротуара с озелененными площадками.	Текущий ремонт, благоустройство территории
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м;  Отсутствует разметка мест парковки автотранспорта инвалидов;  Отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места	К	Выделить и оборудовать парковочные места для инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание с установкой специального знака (К).	Индивидуальное решение с ТСР.

					парковки автотранспорта инвалидов			
					Отсутствие информационной поддержки, парковочного места. Передвижение по участку затруднительно для некоторых категорий МГН	все	Установить автоинформатор. Выполнить ремонт асфальтового покрытия Обеспечить информационной поддержкой на всем пути следования, в т.ч. устройство тактильных средств на пешеходных путях. Восстановить бордюрный камень в местах пересечения тротуара с озелененными площадками. Выделить и оборудовать парковочные места для инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание с установкой специального знака (К).	Текущий ремонт, благоустройство территории, индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	№1-2	№ 1-7	Текущий ремонт, благоустройство территории, индивидуальное решение с ТСП.

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступна



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ На плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (центральная, входы в крыло групп)	есть	№3	№ 8,9,10, 11,12, 13,14	<p>Отсутствуют дополнительные перила разделительные поручни.</p> <p>Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0.8 м перед лестничным маршем;</p> <p>Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша;</p> <p>Отсутствует безопасное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 30 см;</p> <p>Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м;</p> <p>Отсутствует</p>	С, К, О	<p>Выполнить ремонт ступеней, окрасить 1 и последнюю ступени контрастной краской, установить дополнительные перила и разделительные поручни.</p>	Текущий ремонт

					<p>дополнительный поручень на высоте 0,5 м;</p> <p>Нарушена геометрия ступеней; Размеры ступеней не соответствуют требованиям-высота 12-15 см, ширина 35-40 см.;</p> <p>Отсутствует ограничение боковой части ступени. Высотой 0,2 м.</p>			
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует	С, К, О	Оборудовать пандус	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (центральная, входы в крыло групп)	есть	№3	№ 8, 9,10, 11,12, 13,14	<p>Глубина площадки меньше нормативной.</p> <p>Отсутствуют дренажные и водоотводные решетки.</p> <p>Отсутствует подогрев.</p> <p>Отсутствует информационное табло.</p> <p>Не доступна кнопка вызова, нет звукового маяка.</p>	С, К, О	<p>Изменить геометрию площадки.</p> <p>Установить подогрев, дренажные решетки</p> <p>Установить информационное табло.</p>	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	№3	№ 8, 9,10, 11,12, 13,14	<p>Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто».</p> <p>Отсутствует доводчик с 5-ти секундной задержкой.</p> <p>Порог высотой более 1,4 см</p> <p>Отсутствие смотровой панели на дверном полотне, опознавательных</p>	С, К, О	<p>Замена дверного блока с фиксатором, доводчиком.</p> <p>Установка кнопки вызова на высоту 80 см, звукового маяка, опознавательных знаков.</p>	Текущий ремонт



					знаков. Ширина двери менее 1,2 м			
2.5	Тамбур	Есть	№ 4	№ 15-22	Ширина тамбура менее 2,2 м. Покрытие пола скользит при намокании. Отсутствуют дренажные решетки. Отсутствие информирующих элементов.	С, К, О	Перепланировка тамбура. Замена покрытия пола с установкой дренажной решетки. Установка мнемосхемы.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующих элементов, «маяковых» ступеней, дополнительных разделительных поручней, перил, мнемосхемы, звукового маяка. Стесненные условия лестничной площадки и тамбура. Скользкое покрытие пола, отсутствие подогрева пола и дренажных решеток. Переговорное устройство установлено на недоступной высоте. Отсутствие пандуса.	Все	Выполнить ремонт ступеней, окрасить 1 и последнюю ступени контрастной краской, установить дополнительные перила и разделительные поручни. Оборудовать пандус Изменить геометрию площадки. Установить подогрев, дренажные решетки Установить информационное табло. Замена дверного блока с фиксатором, доводчиком. Установка кнопки вызова на высоту 80 см, звукового маяка, опознавательных знаков. Перепланировка тамбура. Замена покрытия пола с установкой дренажной решетки. Установка мнемосхемы	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 3-4	№ 8-22	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступна



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	№5	№23	Отсутствует акустическая, тактильная и визуальная информация, поручни вдоль стен.	С, К, О	Установка тактильных и визуальных направляющих, информационных табло, поручней вдоль стен.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№6	№ 24-31	<p>Лестница в вестибюле не оборудована перилами и разделительными дополнительными поручнями.</p> <p>Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0.6 м перед лестничным маршем;</p> <p>Отсутствует контрастное ли фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша;</p> <p>Отсутствует безопасное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 30 см;</p> <p>Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м;</p> <p>Отсутствует дополнительный поручень с двух сторон на высоте 0,5 м;</p>	С, К, О	<p>Выполнить покрытие лестничных маршей с «маяковыми» ступенями.</p> <p>Оборудовать лестницу перилами и разделительными дополнительными поручнями, откидным пандусом.</p> <p>Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницей.</p>	Капитальный ремонт

					Отсутствует бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене;  Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней;			
3.3	Дверь	Есть	№7	№32-35	Ширина дверного проема менее 90 см, информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Все	Замена дверного блока с расширением дверного проёма.  Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Капитальный ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№ 8	№36-41	Отсутствуют поручни, тактильная информация.  Ширина пути движения в чистоте при встречном движении менее 1,8 м.  отсутствует зона безопасности, оборудованная селекторной связью.	все	Оборудовать поручнями, тактильными направляющими.	Текущий ремонт. Альтернативная форма обслуживания инвалидов - колясочников.
3.5	Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Есть	№ 9	№22, 24, 25, 26, 33, 35	Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0.6 м перед лестничным маршем;  Отсутствует контрастное ли фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша;  Отсутствует безопасное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 30 см;  Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м;  Отсутствует дополнительный поручень с двух сторон на высоте 0,5 м;  Отсутствует бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене;	все	Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницей.  Устроить «маяковые» ступени. Заменить поручни.  Оборудовать откидным пандусом	Текущий ремонт. Альтернативная форма обслуживания инвалидов - колясочников.



				<p>Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней;</p> <p>Отсутствует откидной пандус</p> <p>Ширина пути движения в чистоте при встречном движении менее 1,8 м.</p> <p>Отсутствует контрастное ли фактурное выделение поручней</p>			
	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Отсутствие акустической, тактильной и визуальной информации.</p> <p>Отсутствие «маяковых» ступеней, подъёмника.</p> <p>Требуется замена поручней, длина которых превышает длину лестничного марша на 300 мм.</p> <p>Не соответствие ширины дверных проёмов, лестничных маршей и коридора для передвижения на колясках.</p> <p>Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто».</p> <p>Ширина пути движения в чистоте при встречном движении менее 1,8 м.</p> <p>Отсутствует контрастное ли фактурное выделение поручней</p> <p>Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней</p>	все	<p>Установка тактильных и визуальных направляющих, информационных табло, поручней вдоль стен.</p> <p>Выполнить покрытие лестничных маршей с «маяковыми» ступенями.</p> <p>Оборудовать лестницу перилами и разделительными дополнительными поручнями, пандусом.</p> <p>Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницей.</p> <p>Замена дверного блока с расширением дверного проёма.</p> <p>Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.</p> <p>Оборудовать поручнями, тактильными направляющими.</p> <p>Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницей.</p>	Капитальный ремонт.

							Устроить «маяковые» ступени. Заменить поручни.  Оборудовать откидным пандусом	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№5-9	№ 22-41	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступна

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповые, офтальмолог, логопед, психолог, дефектолог)	Есть	№10	№ 42-44, 46-49	<p>Высота порогов более 1,4 см. Требуется замена покрытия пола.</p> <p>Ширина дверного проема менее 0,9 м;</p> <p>Отсутствуют тактильные таблички, обозначающие помещения.</p> <p>Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто».</p>	С,К,О,	<p>Замена дверного блока с расширением дверного проёма.</p> <p>Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.</p> <p>Заменить покрытие пола.</p> <p>Снизить высоту порога до нормы</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение.
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный)	Есть	№11	№45, 50,51	<p>Высота порогов более 1,4 см. Требуется замена покрытия пола.</p> <p>Ширина дверного проема менее 0,9 м;</p> <p>Отсутствуют тактильные таблички, обозначающие помещения.</p> <p>Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто»</p>	С,К,О	<p>Замена дверного блока с расширением дверного проёма.</p> <p>Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.</p> <p>Заменить покрытие пола.</p>	Текущий ремонт.



				<p>Высота порогов более 1,4 см.</p> <p>Ширина дверного проема менее 0,9 м;</p> <p>Отсутствуют тактильные таблички, обозначающие помещения.</p> <p>Требуется замена покрытия пола.</p> <p>Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто».</p>	С,К,О	<p>Замена дверного блока с расширением дверного проёма.</p> <p>Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.</p> <p>Заменить покрытие пола.</p> <p>Снизить высоту порога до нормы</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение.
--	--	--	--	--	-------	---	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№ 10-11	№ 42-51	Текущий ремонт, индивидуальное решение.

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступна

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№12	№52, 53	<p>Отсутствует универсальная кабинка,</p> <p>отсутствие тактильной информации о санитарно-гигиеническом помещении;</p> <p>Ширина двери менее 0,9 м;</p> <p>Отсутствует система двусторонней связи;</p> <p>Отсутствует кнопка вызова;</p> <p>Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья;</p> <p>Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей;</p> <p>Двери туалетных комнат должны открываться наружу;</p> <p>Отсутствуют писсуары вертикальной формы;</p> <p>Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины;</p> <p>Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз;</p> <p>Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива;</p>	К, О	<p>Выполнить ремонт санитарного узла, приспособленного для использования инвалидами-колясочниками и опорниками.</p> <p>Оборудовать универсальными кабинками</p>	Капитальный ремонт

					Смеситель умывальника должен быть рычажного типа;			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (приемная в группе)	есть	№13	№54, 55	отсутствие тактильной информации о нумерации (принадлежности) индивидуальных шкафчиков;  Индивидуальные шкафчики для одежды требуют контрастной окраски.	С	Окрасить индивидуальные шкафчики контрастным цветом.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие тактильной информации о помещении; Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз, откидные поручни, водопроводные краны). Стеснённые условия. Индивидуальные шкафчики для одежды требуют контрастной окраски.	С,К, О	Выполнить ремонт санитарного узла, приспособленного для использования инвалидами-колясочниками и опорниками. Окрасить индивидуальные шкафчики контрастным цветом. Оборудовать универсальными кабинками	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 12-13	№ 52-55	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступна.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ №89 «Крепыш», г. Сургут, ул. Лермонтова 2/2


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствуют	Все	Оборудовать визуальными средствами	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Оборудовать акустическими средствами	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	отсутствуют	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами.	Индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальные решения с ТСП

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН

Территория, прилегающая к зданию  
МБДОУ № 89 «Крепыш»

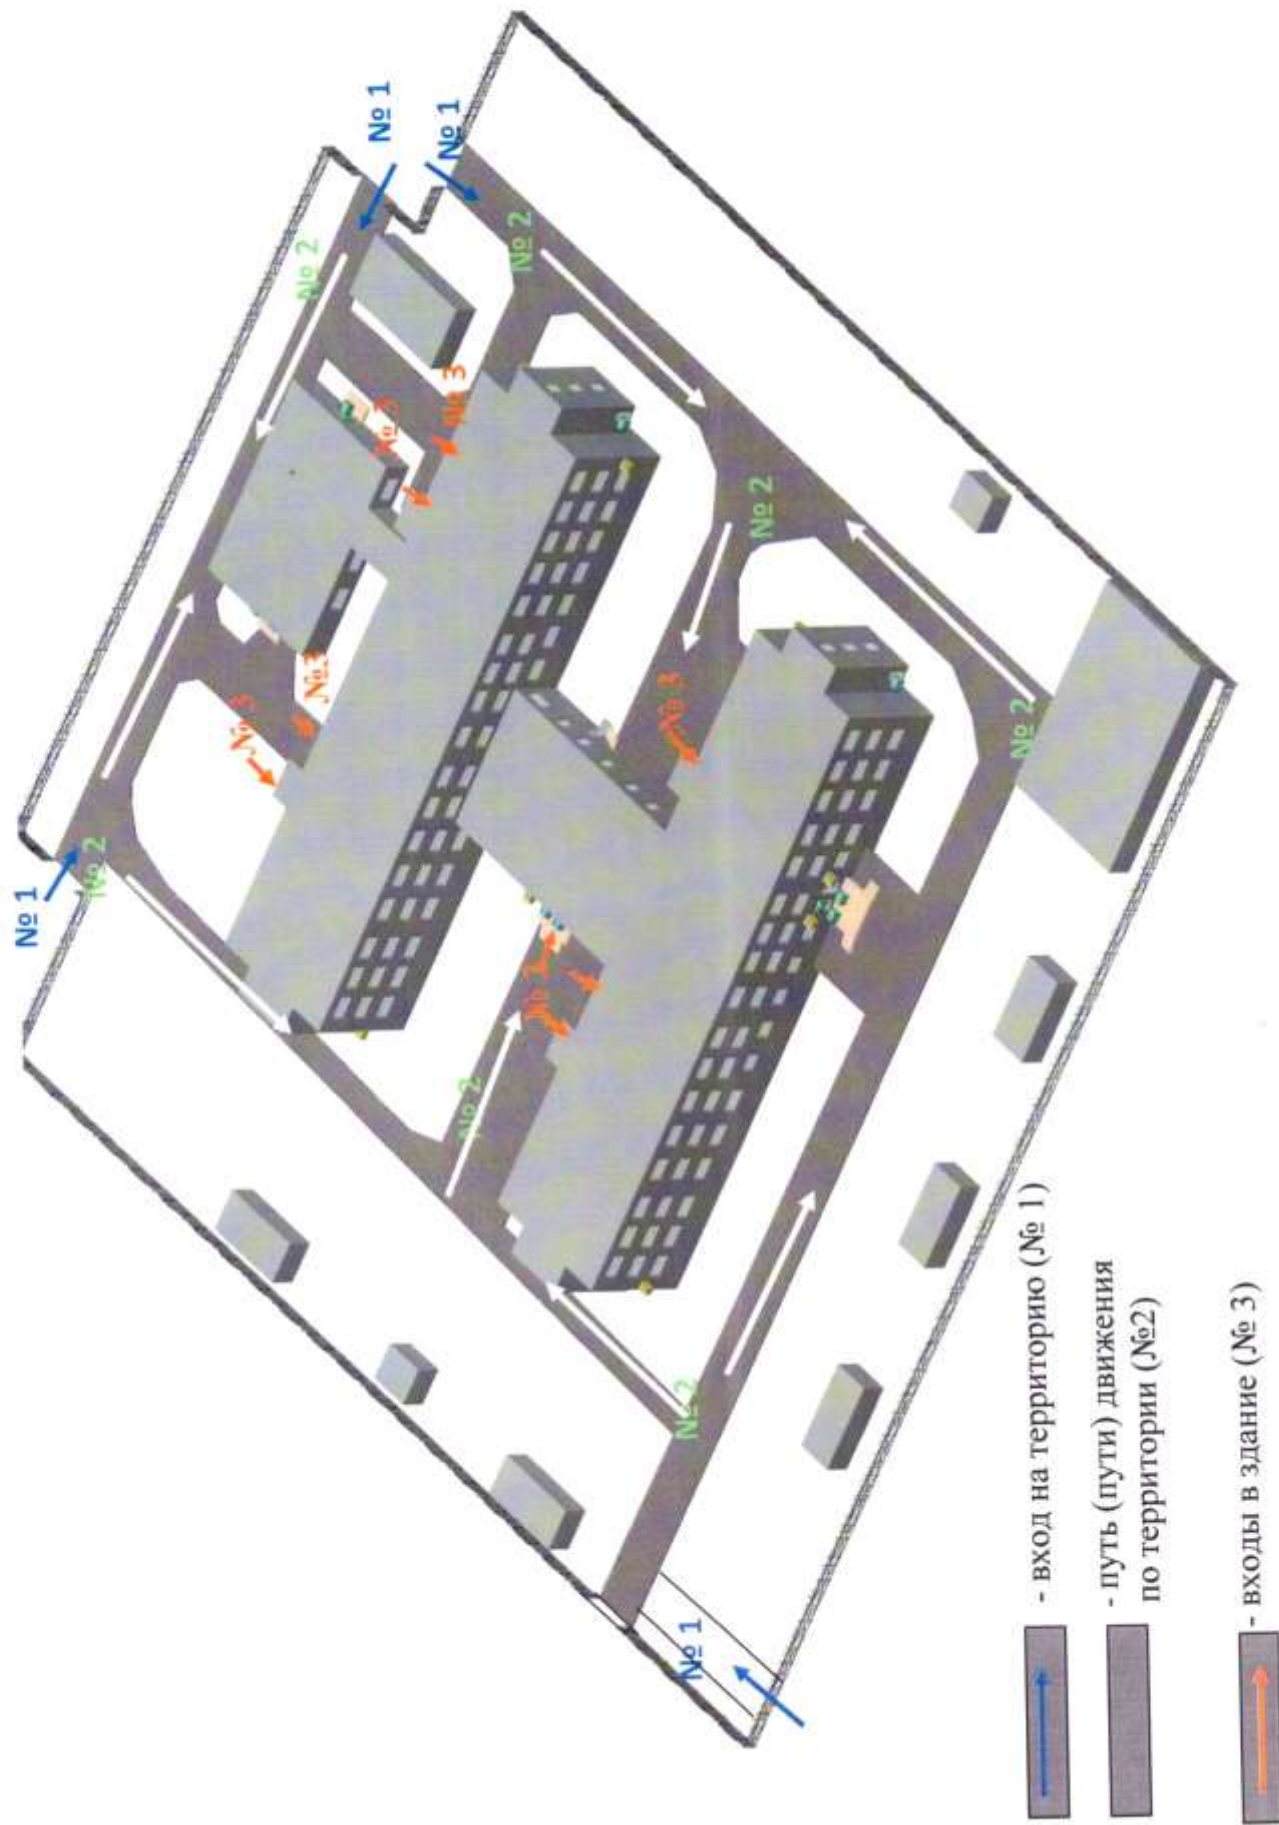

План 1 этажа  
МБДОУ № 89 «Крепыш»

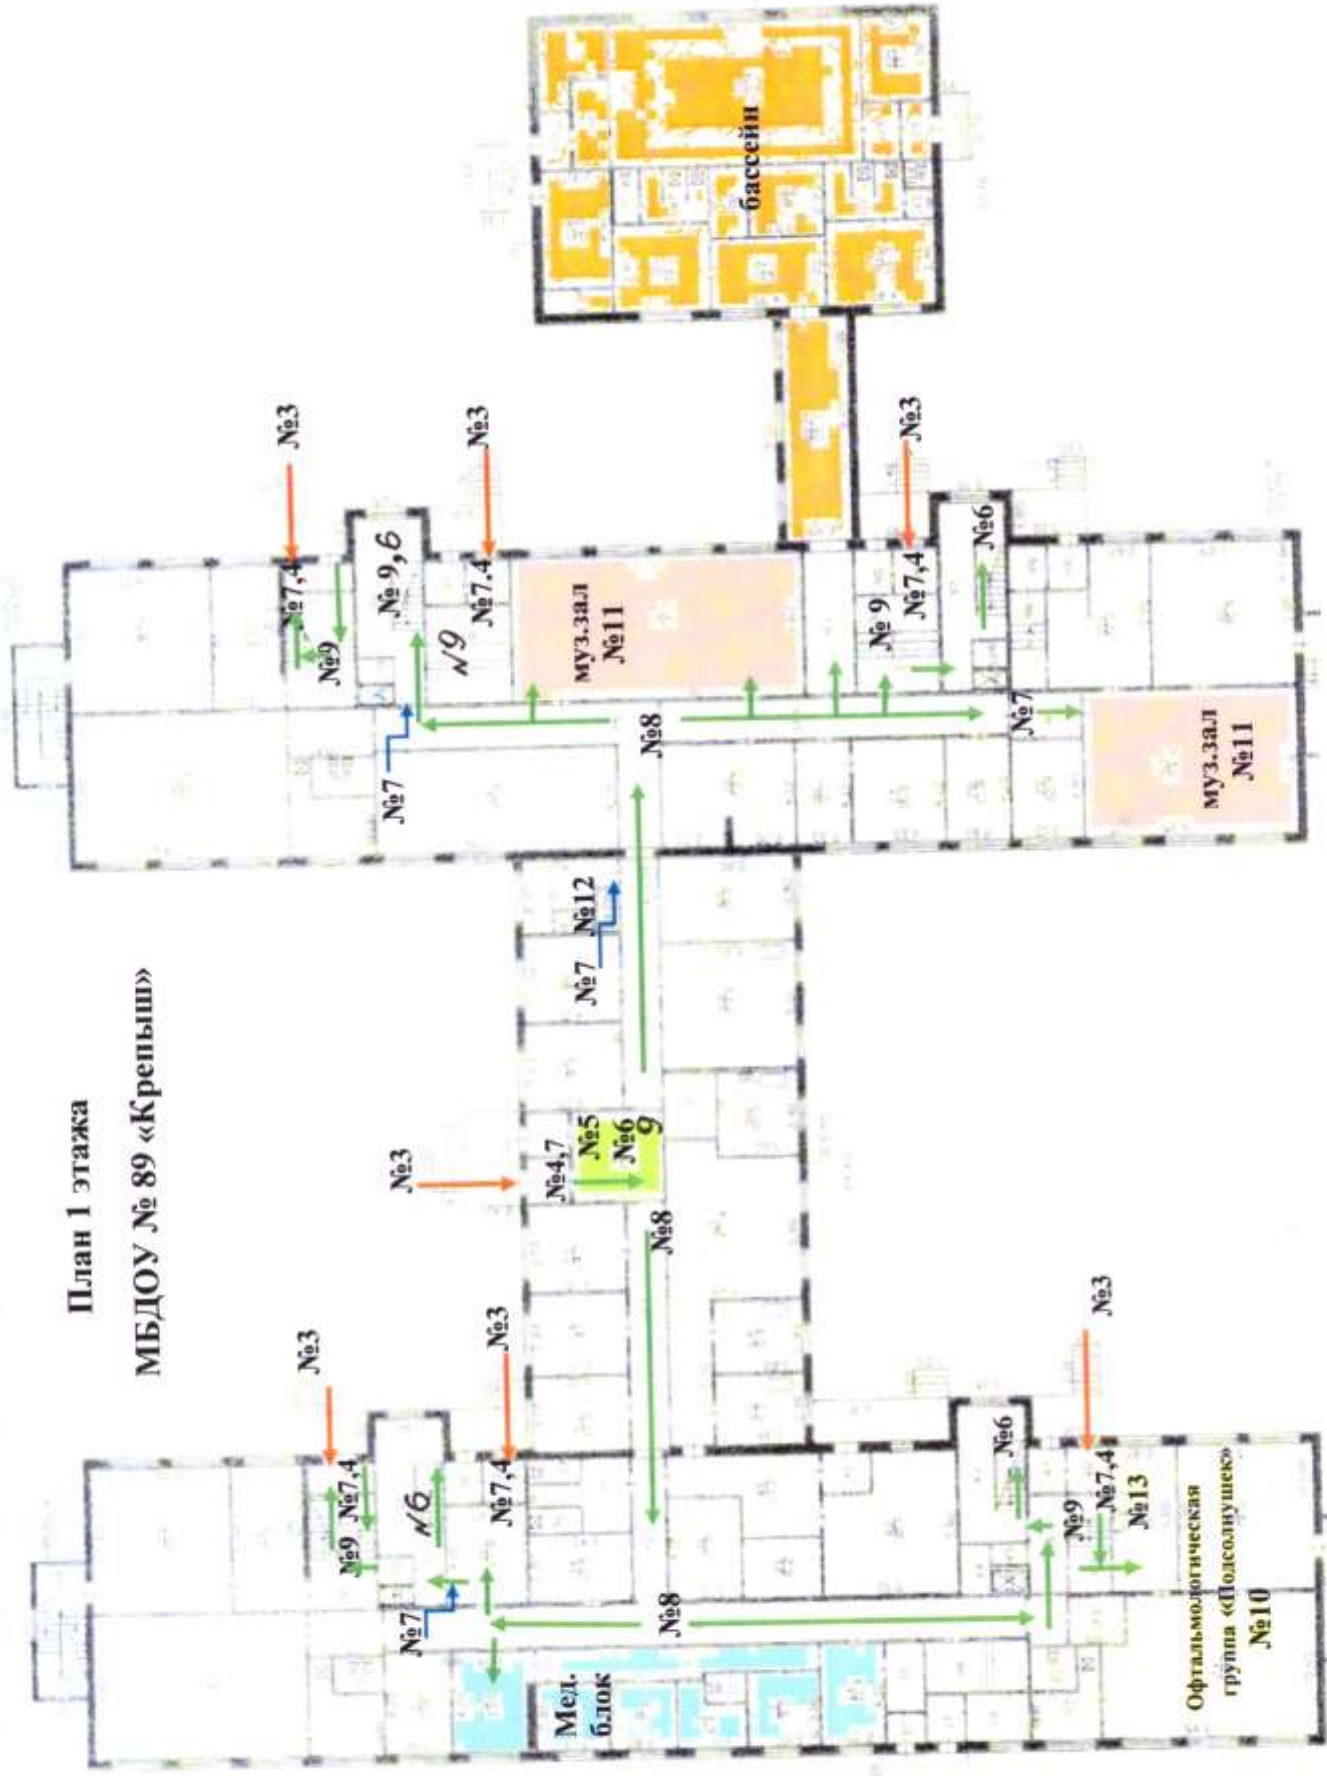

бассейн

муз.зал №11



муз.зал №11

Мед. блок



Офтальмологическая группа «Подсолнушек» №10




**План 2 этажа здания  
МБДОУ № 89 «Крепыш»**

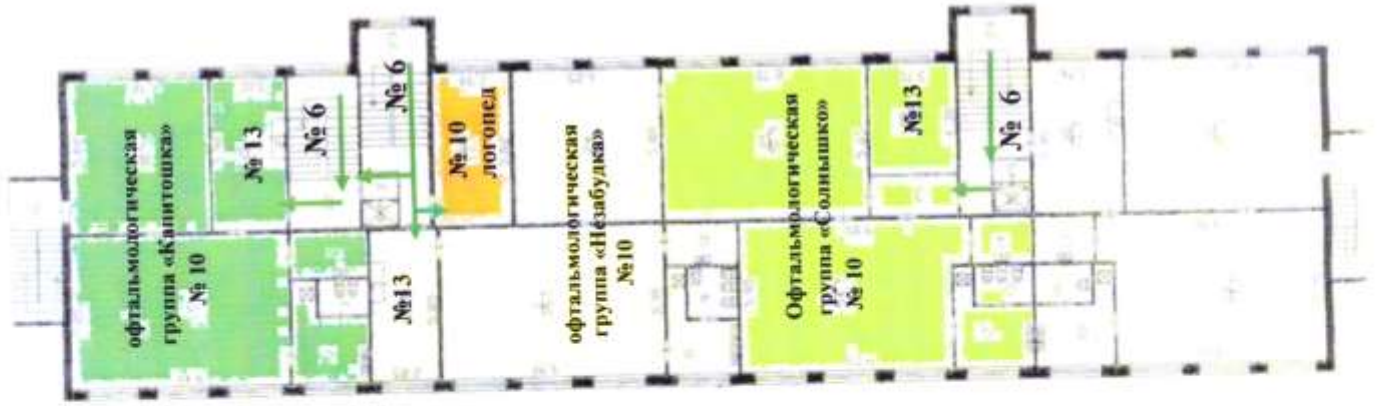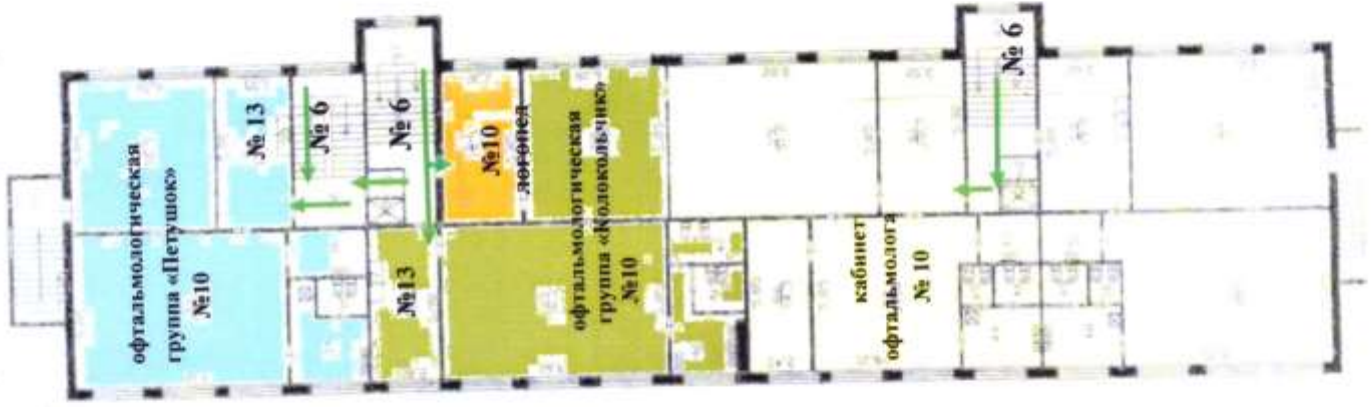

**План 3 этажа здания  
МБДОУ № 89 «Крепыш»**

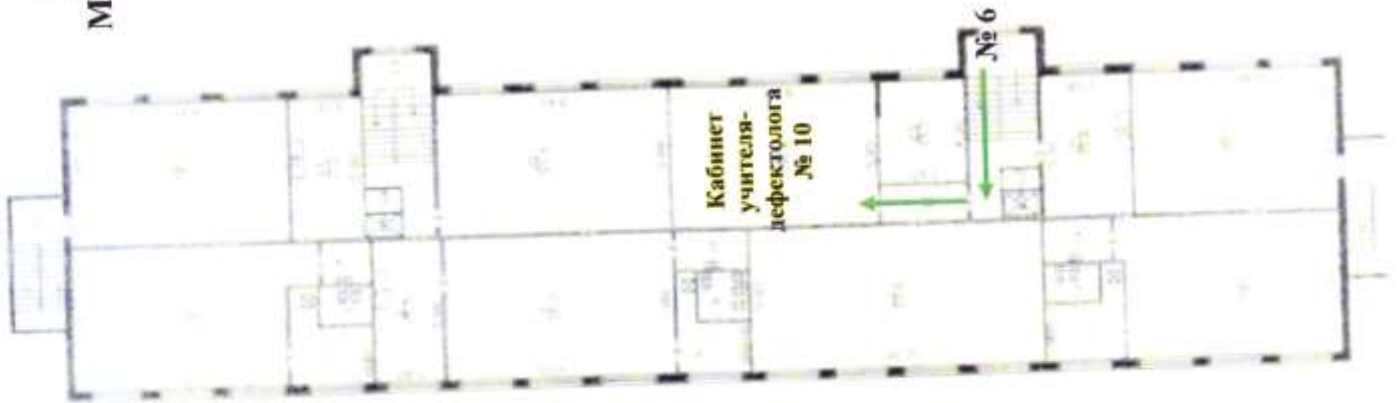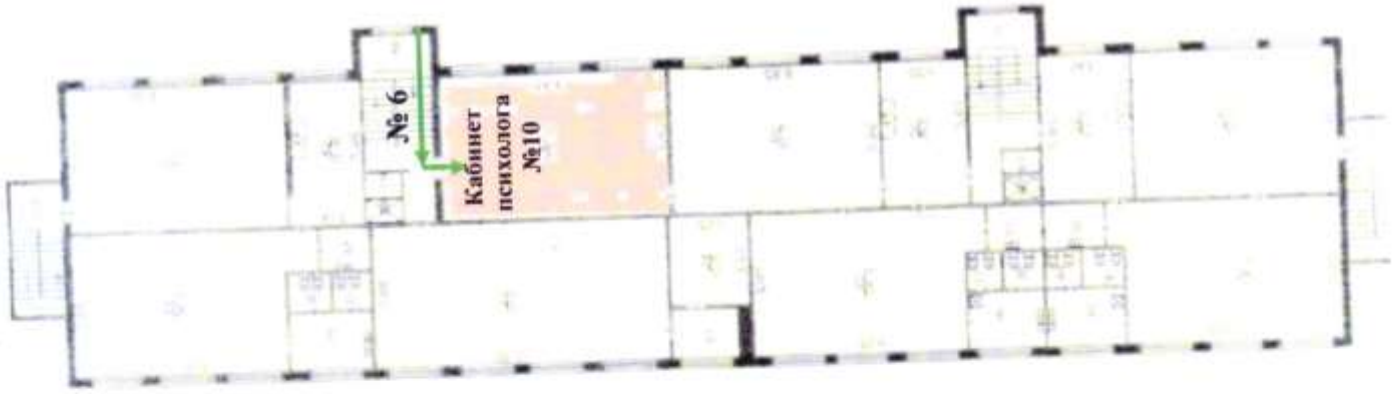

№ 14 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ОБЪЕКТУ (от остановки общественного транспорта)

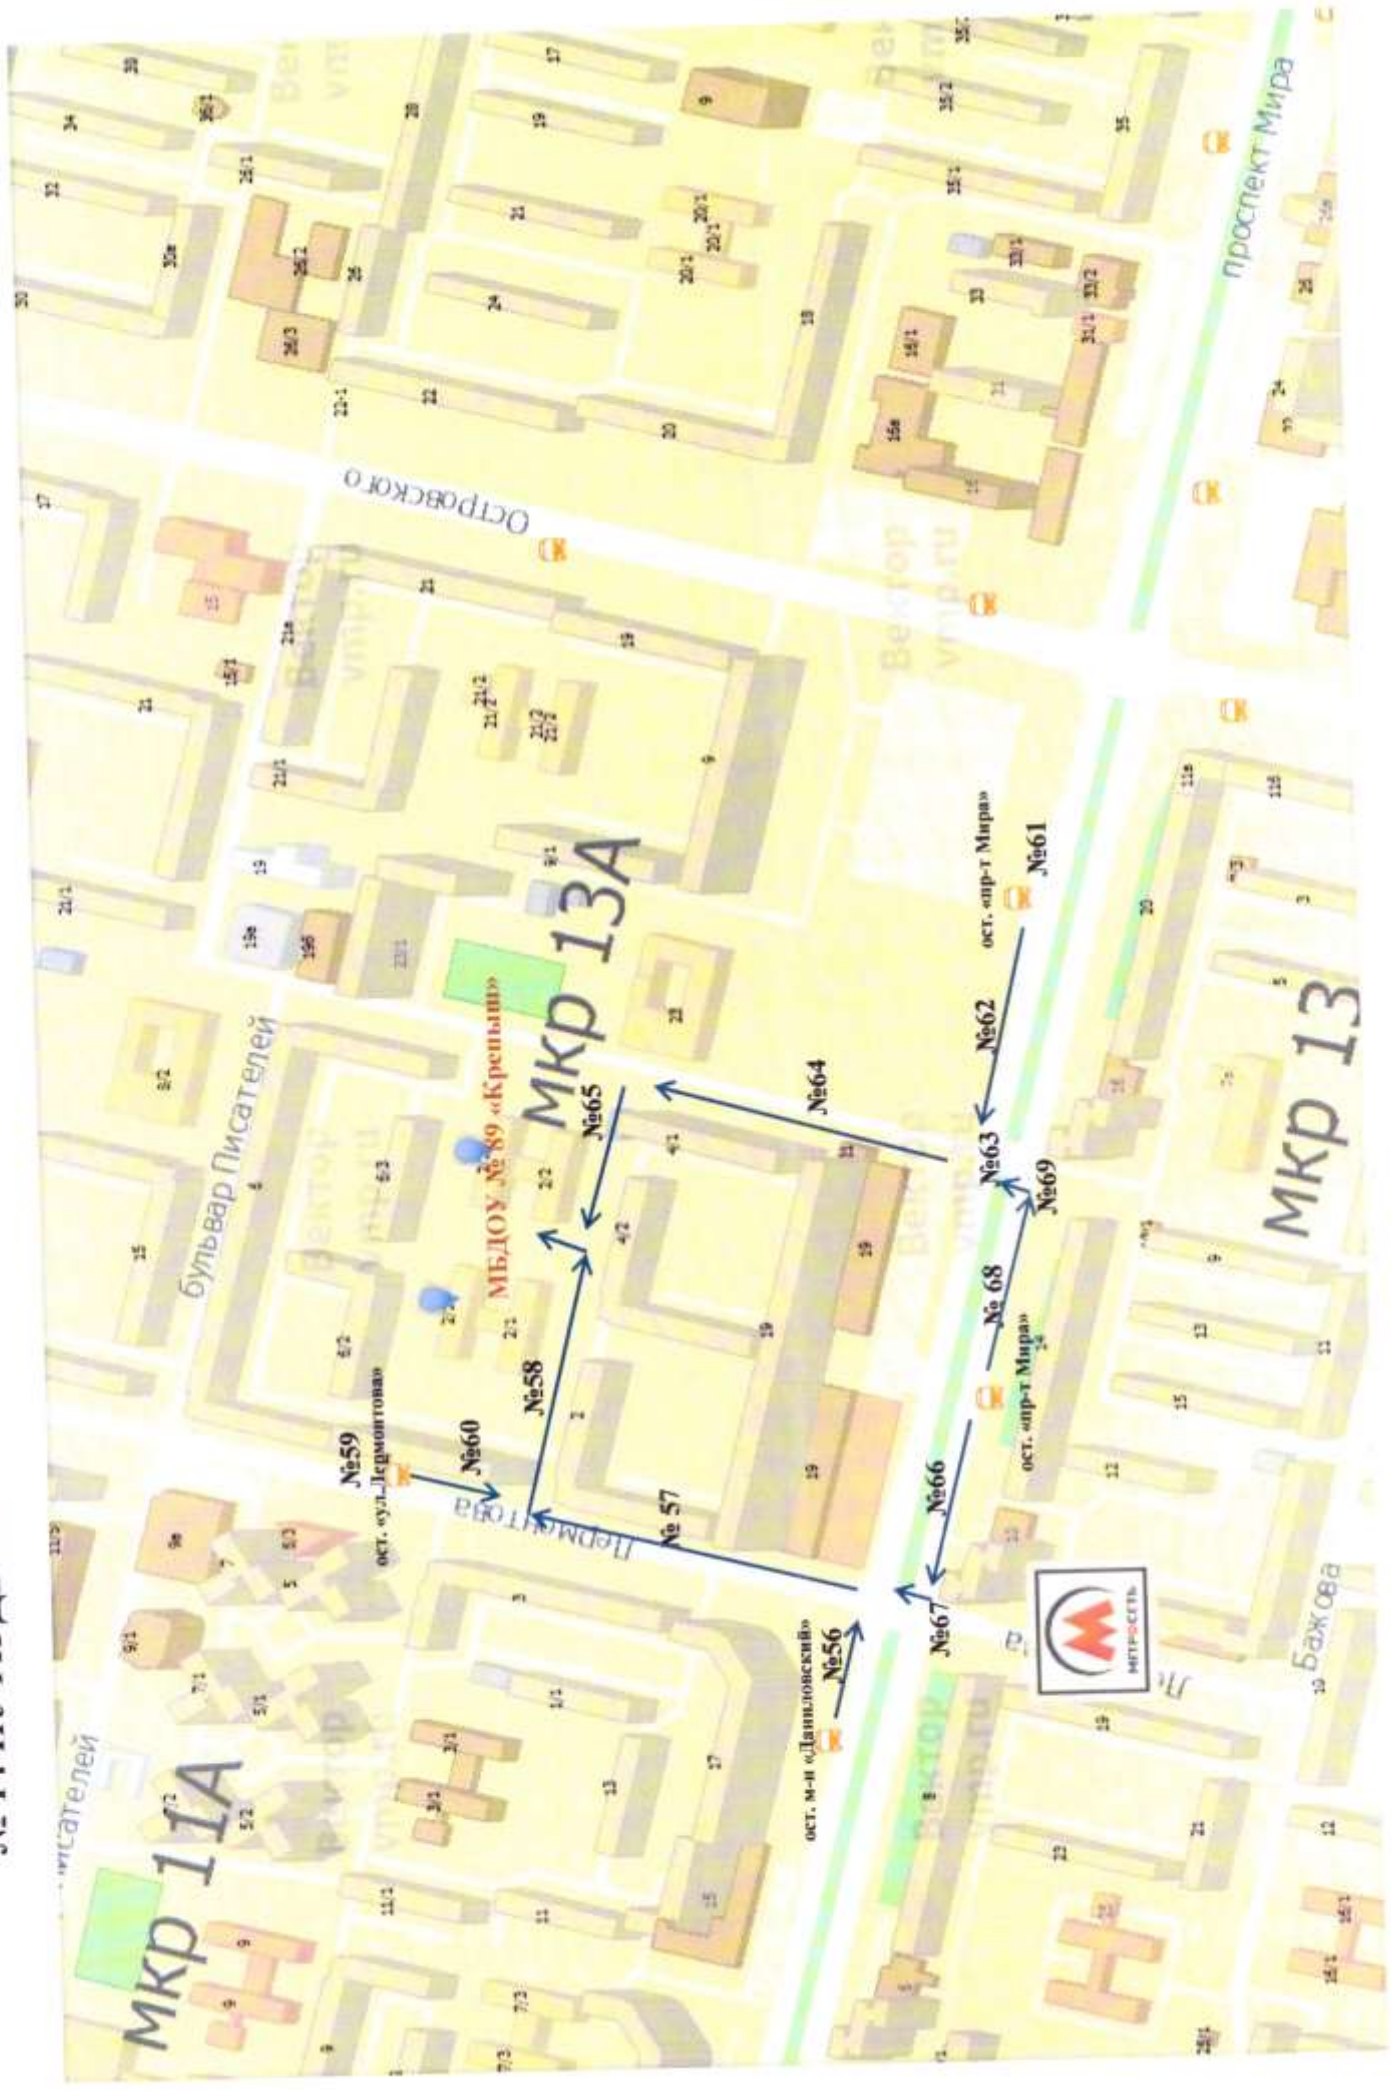

















№30



№28



№29



№26



№27






















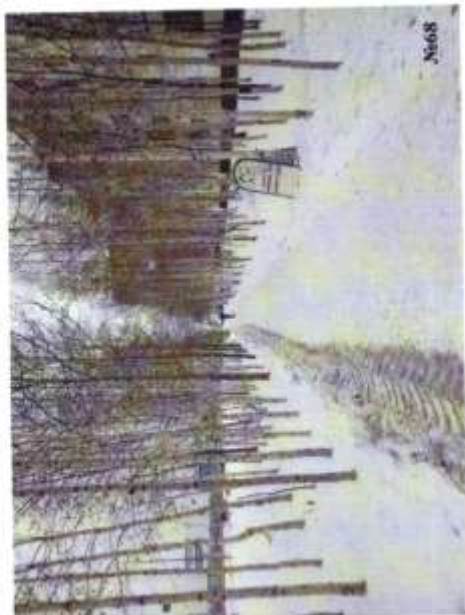



10/09